

FORD FIESTA 1.6i

• Anno: dal 1995 • kW: 66 • Sigla Motore: L1G

• Iniezione: elettronica Multipoint EECIV

• Accensione: elettronica

> Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671

> Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)

> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001

> N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)

> Miscelatore GPL: 12MX00080004

> Miscelatore Metano: 12MM00080004

> Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045 o 315x869 litri 60 cod. 27C028315060

> Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270 o 315/30° cod. 10MV01300315

Data: 28.06.99

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: P.M.

Visto:

Assistenza
Tecnica

0172


48 68 400

www.brc.it

support@brc.it

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

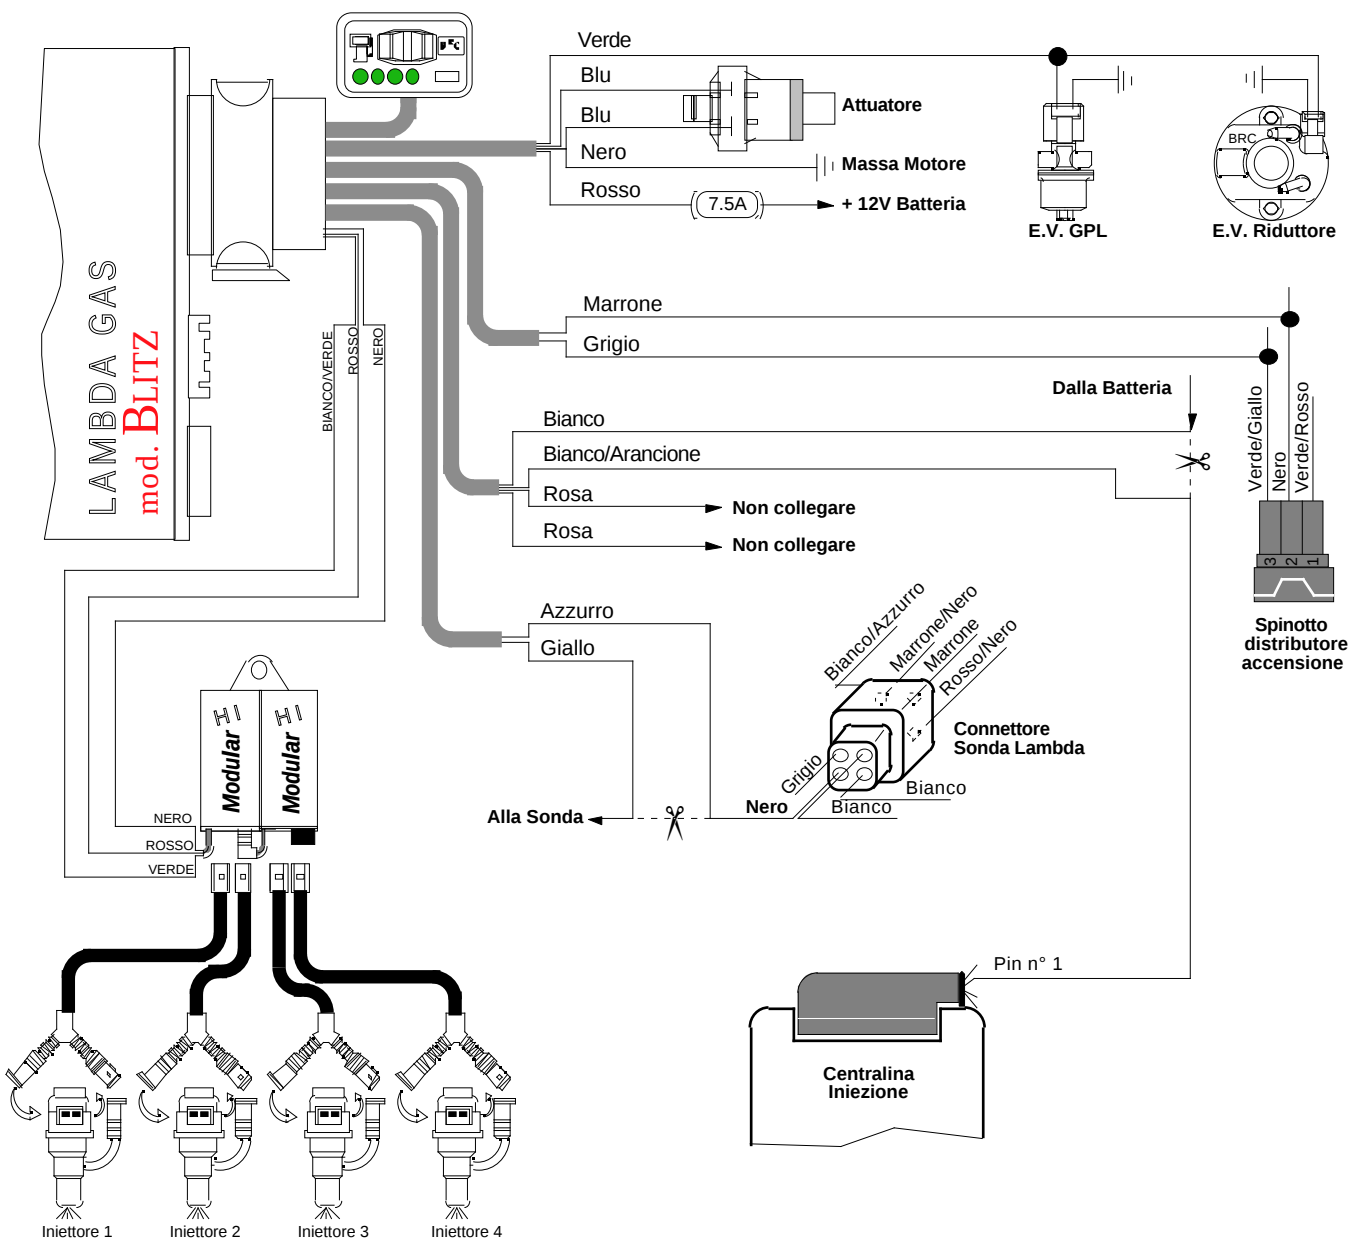

NOTE:

La centralina iniezione si trova nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra.

Filo Memorie: Pin n° 1. Il Connettore Sonda Lambda è situato sotto al motorino d'avviamento.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.