



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LAND ROVER DISCOVERY 2.0i 16V

- Anno: dal 1995
- Iniezione: elettronica multipoint MFI T16
- Accensione: elettronica
- > Complessivo Eco Gas
- > Miselatore: 12MX 0199 0054


Data: 27.9.96

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //././.

Disegn.: L.B.

Visto:

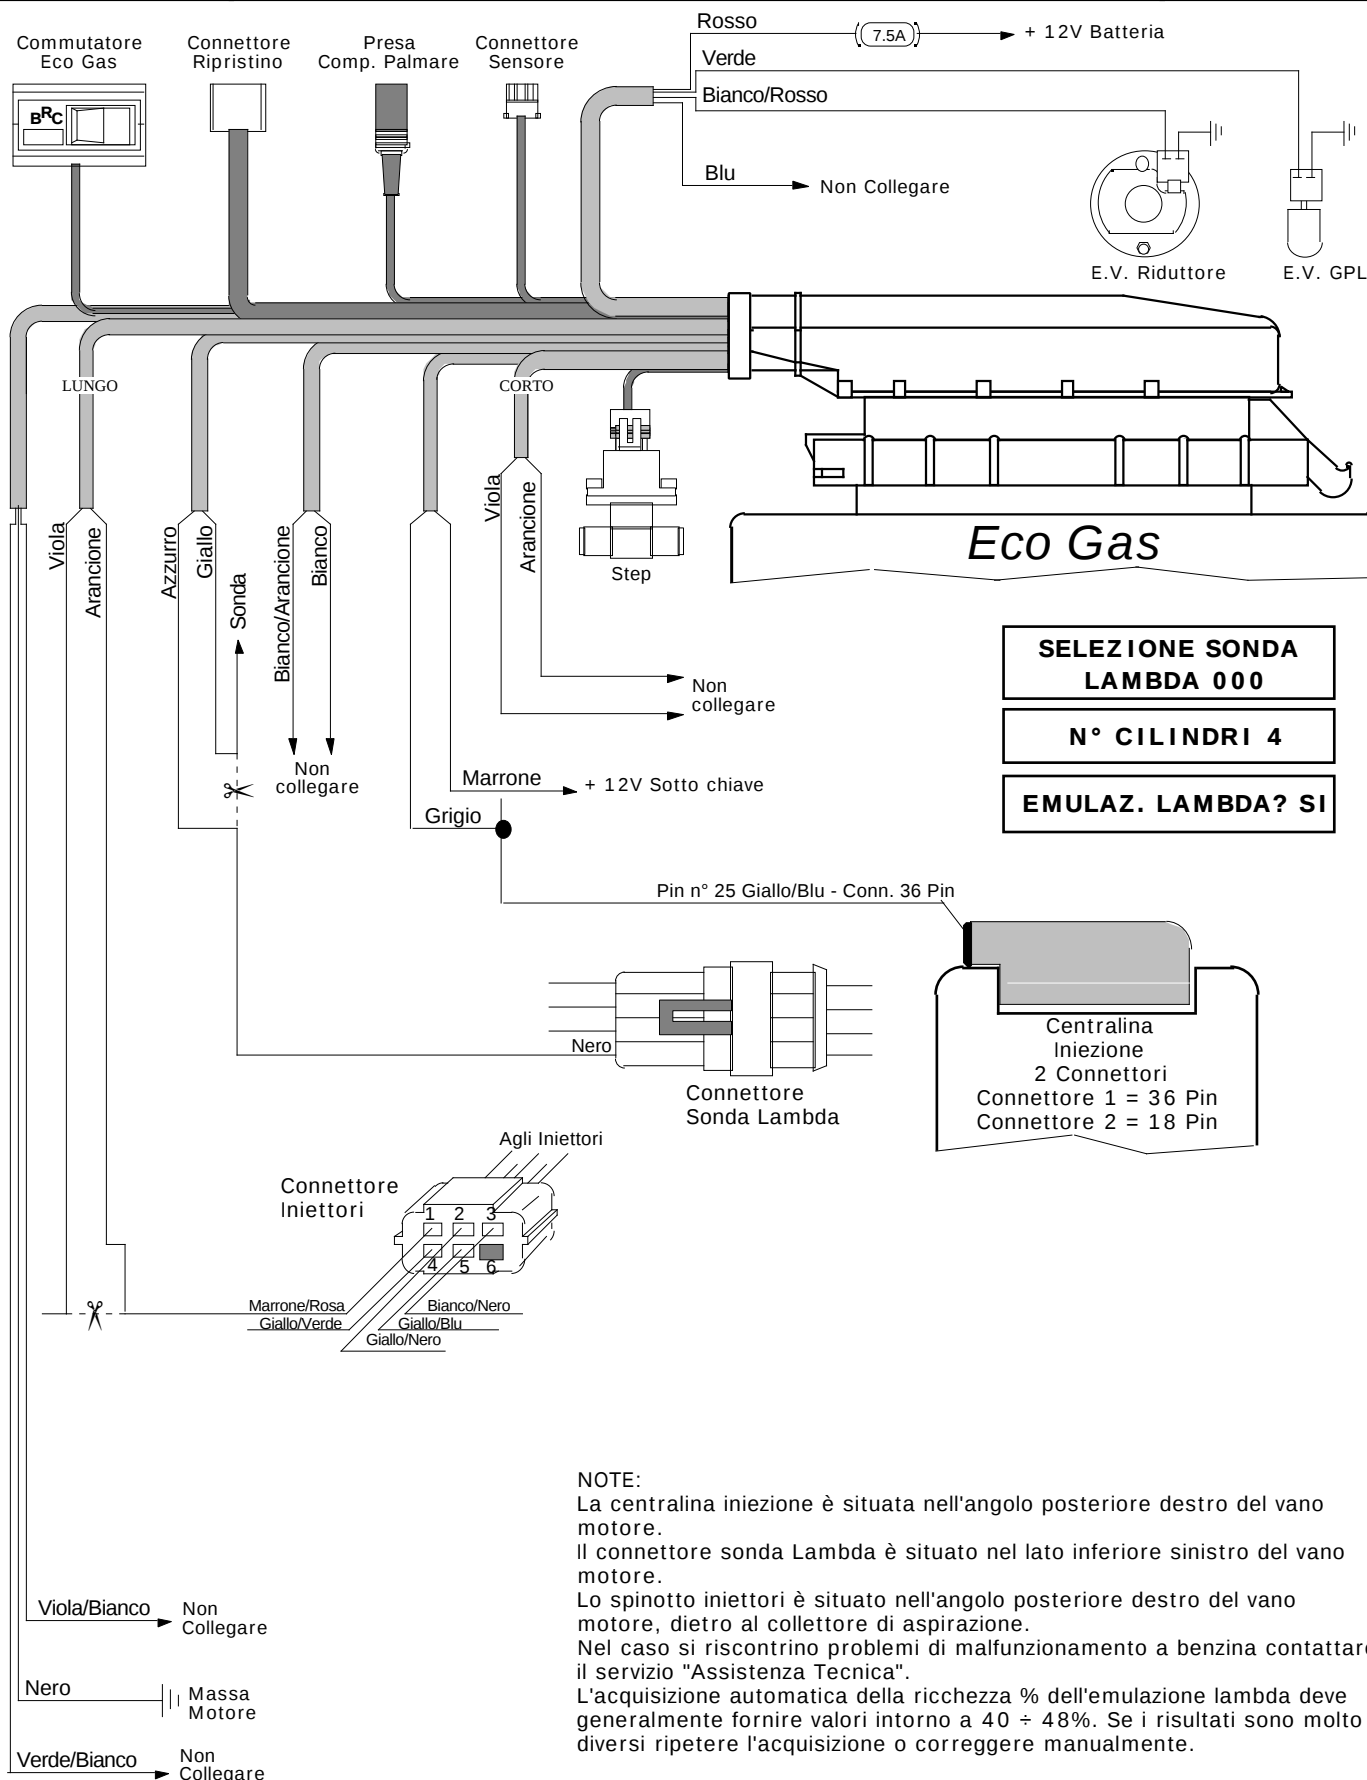

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'angolo posteriore destro del vano motore.

Il connettore sonda Lambda è situato nel lato inferiore sinistro del vano motore.

Lo spinotto iniettori è situato nell'angolo posteriore destro del vano motore, dietro al collettore di aspirazione.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.