



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it


FIAT BRAVO E LANCIA K 2.0i 20V

- Anno: 1998 • kW: 113 • Sigla Motore: 182 B7.000
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic ME 3.1
- Accensione: elettronica digitale a distribuzione statica
- › Compl. Blitz "L" 0-1 V: 06LB00001671
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003
- › N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o
- › N° 3 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miscelatore GPL: › Miscelatore Metano:
- › Serbatoio cilindrico: 270x977 litri 50 cod. 27CO15270050 (con supporto rialzato)
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
- › Serbatoio toroidale: 600x200 litri 43 cod. 27T010600142
- › Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201

Data:	14.07.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: / / / / /	
Disegn.:	M.P.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

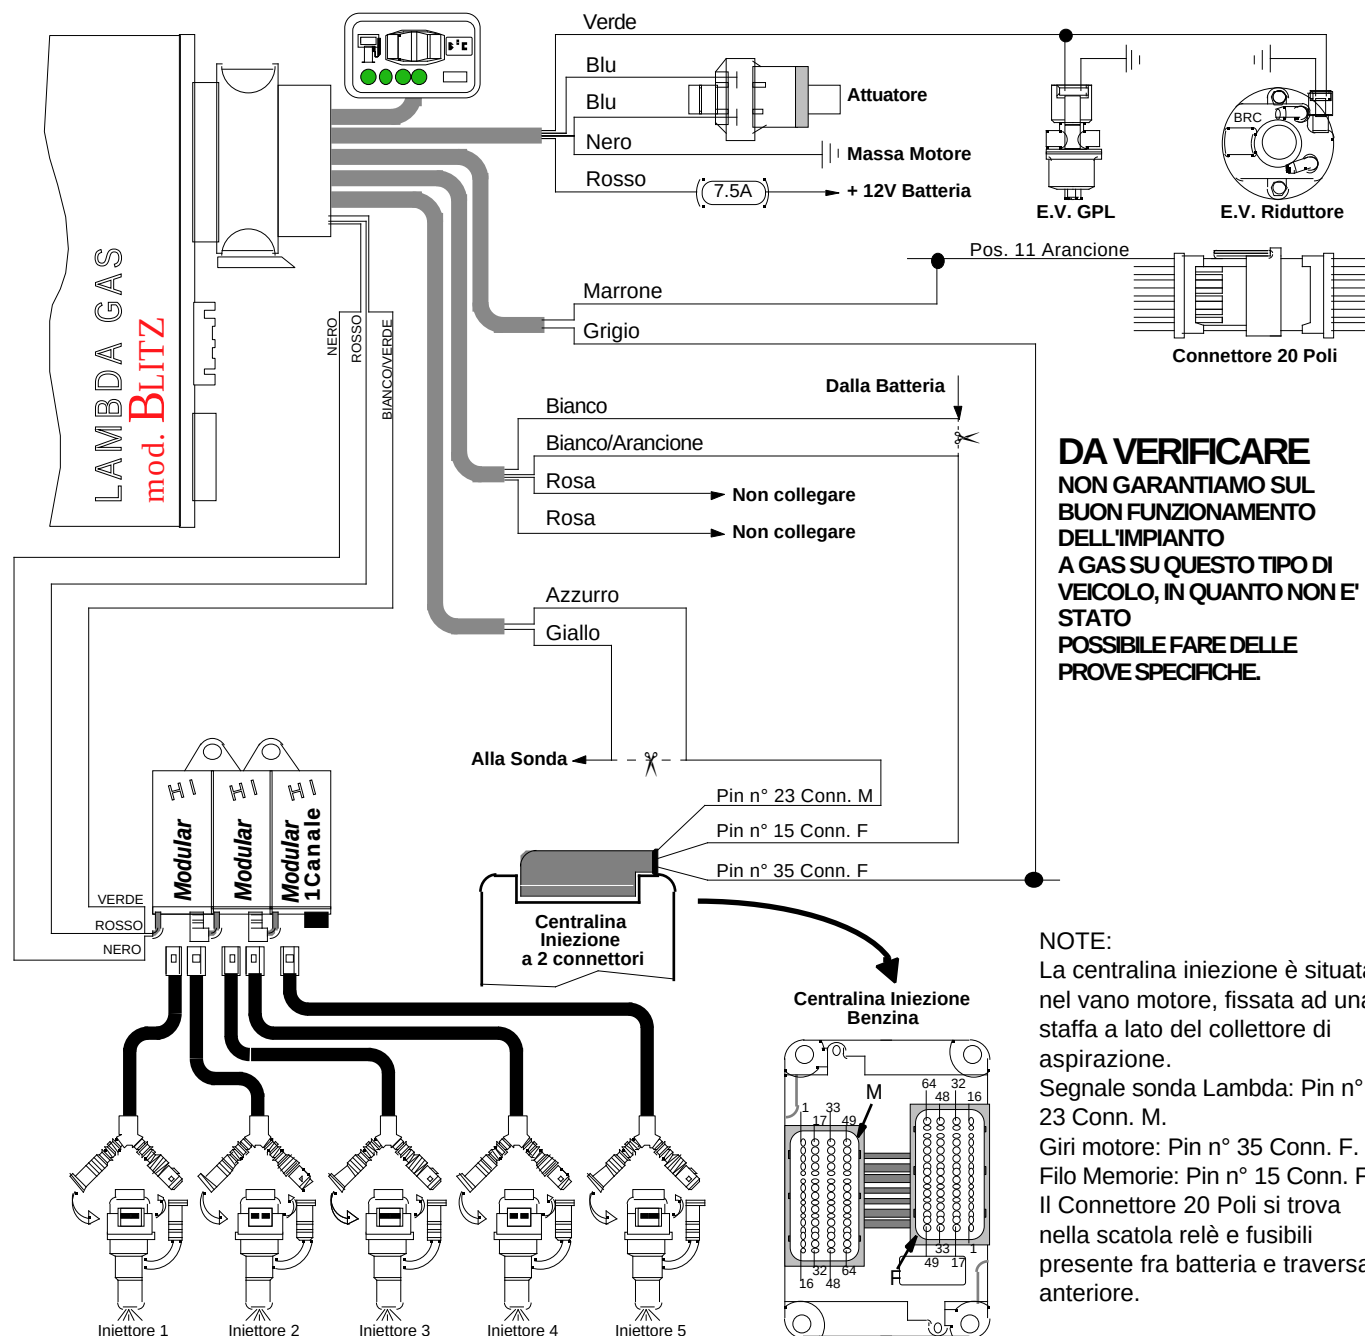

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.