



HYUNDAI SANTAMO 2.0i 16V

- Anno: dal 1999 • kW: 102
- Iniezione: elettronica multipoint Kefico
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50010001 o SX cod. 06LB50010002 (verificare)
- > Miscelatore GPL:
- > Miscelatore Metano:
- > Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042
- > Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201

Data: 04.10.99

Schema N°: 1


Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: P. M.

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

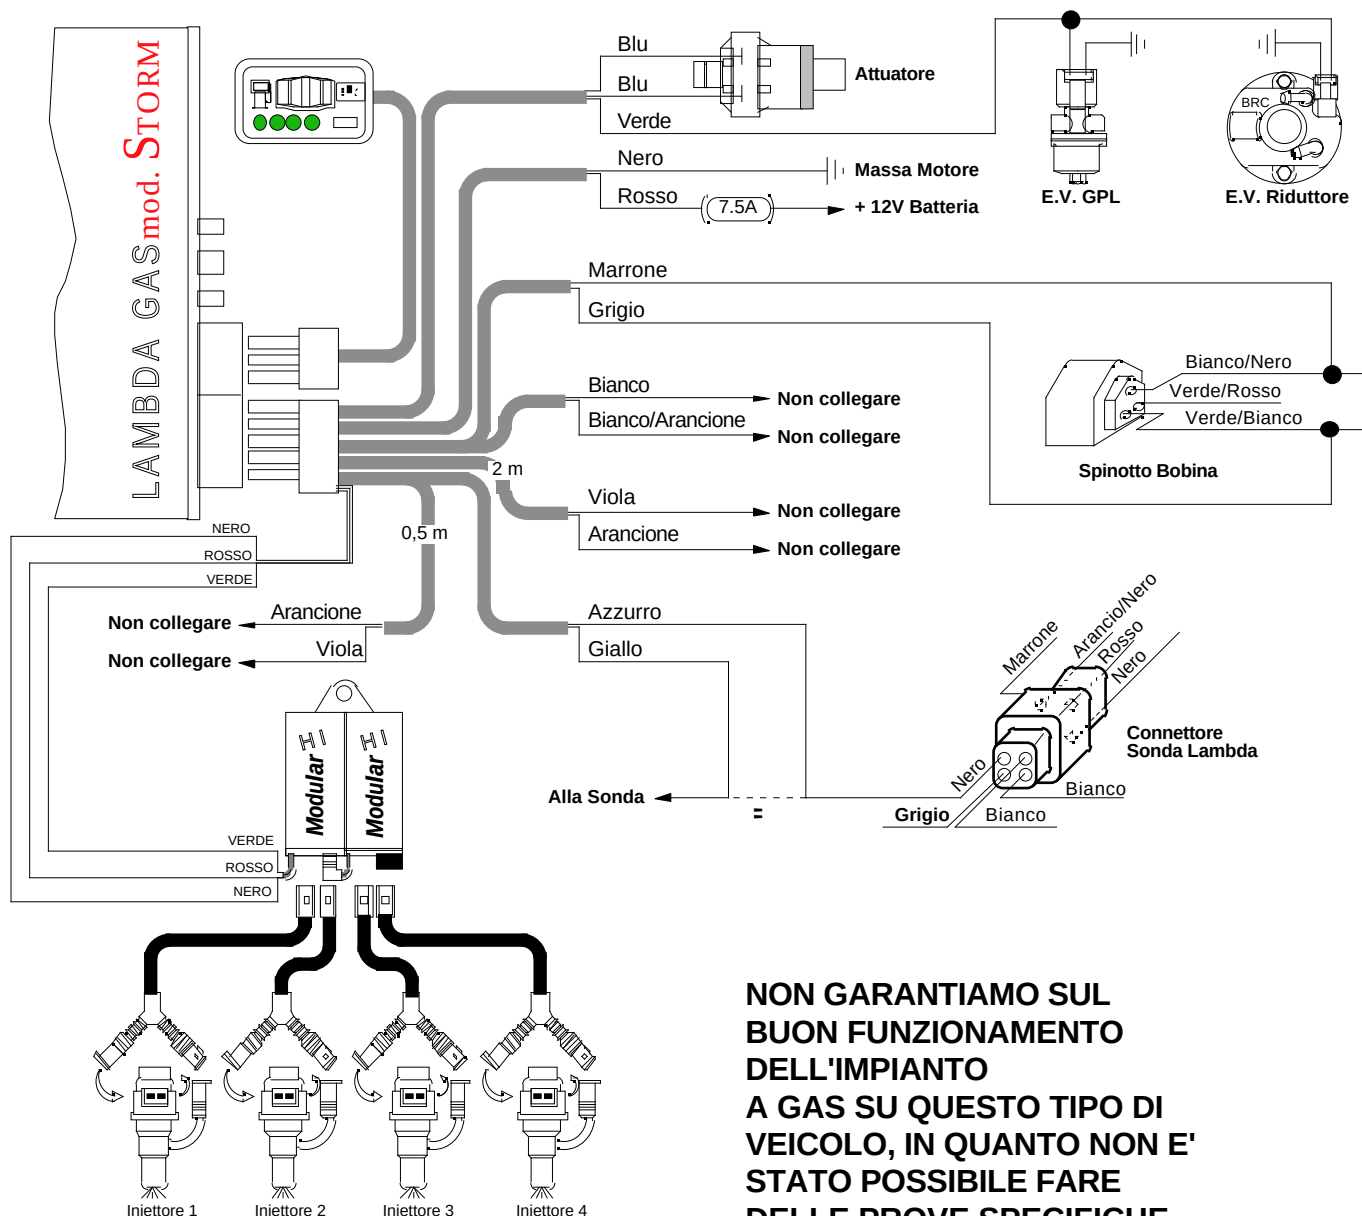

**NON GARANTIAMO SUL
BUON FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO
A GAS SU QUESTO TIPO DI
VEICOLO, IN QUANTO NON E'
STATO POSSIBILE FARE
DELLE PROVE SPECIFICHE.**

NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sull'apposito supporto nella parte inferiore destra del blocco motore .
Lo Spinotto Bobina si trova nella parte sinistra del blocco motore sotto i cavi candele.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.