



MAZDA DEMIO 1.3i e 1.5i 16V

- Anno: 1999 • kW 1.3i: 46 • kW 1.5i: 55
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miselatore GPL: 12MX01990050
- > Miselatore Metano: 12MM01990050
- > Serbatoio toroidale: 520x225 litri 36 cod. 27T520225036
- > Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Data: **21.09.00**

Schema N°: **1**


Annulla
Sch. del: **/ / / / /**

Disegn.: **M. P**

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

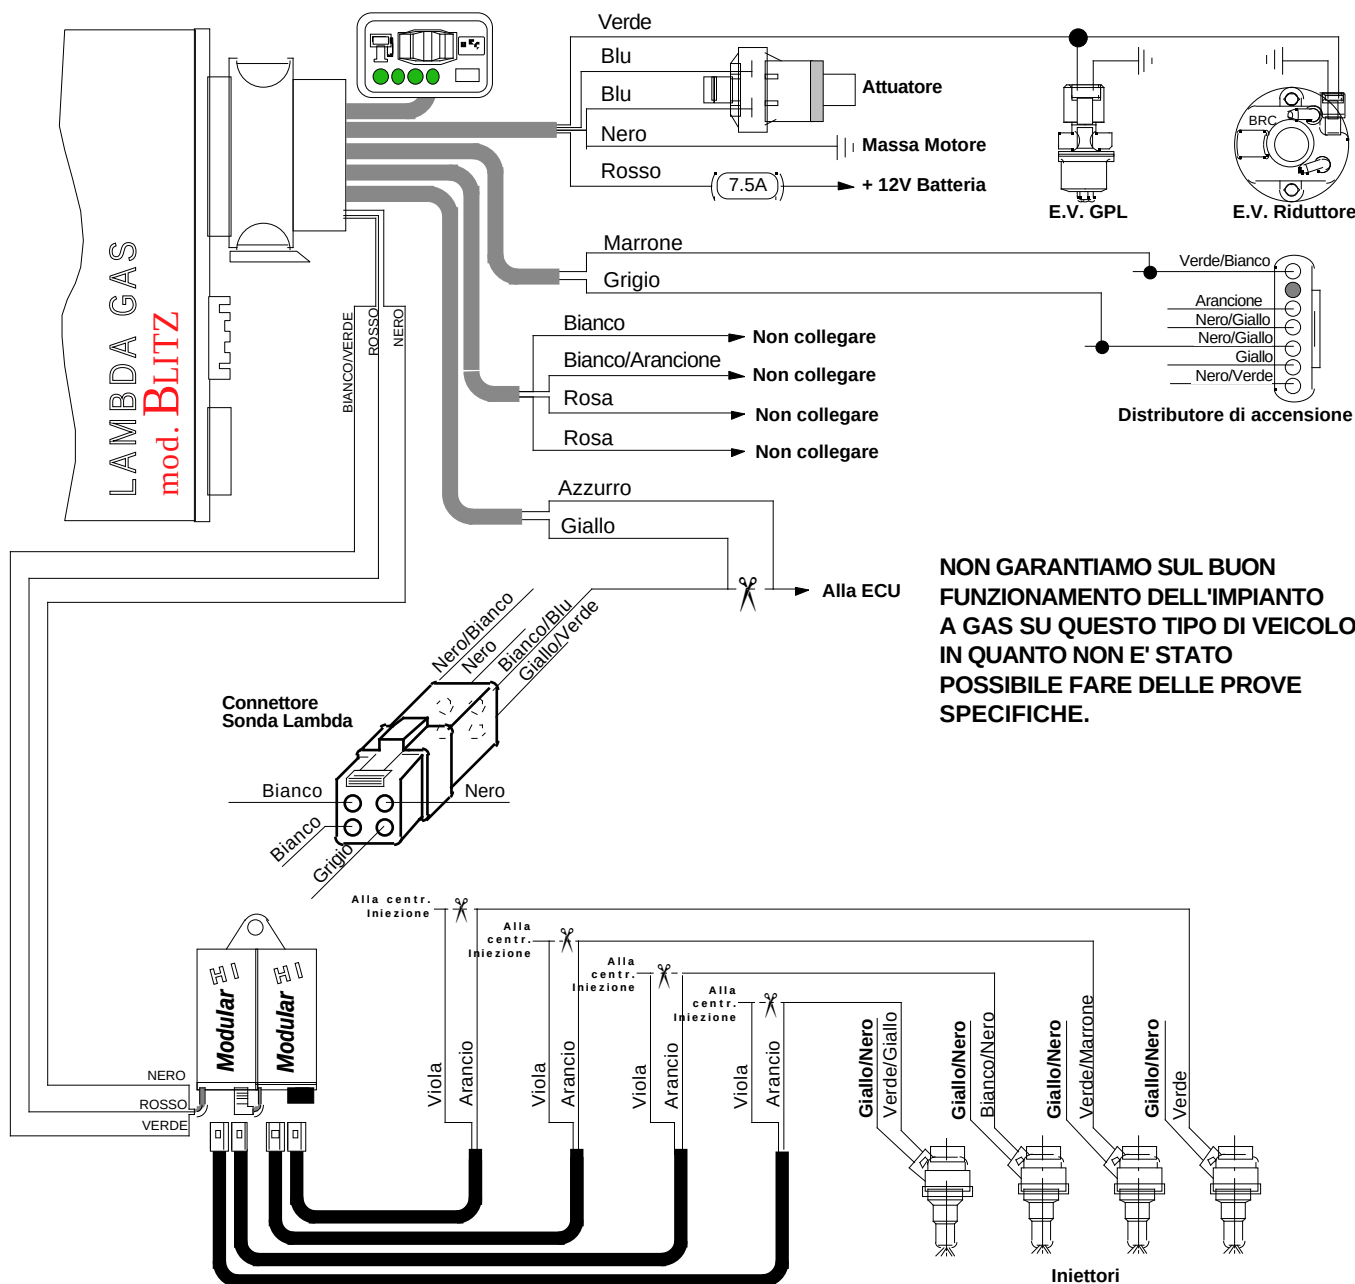

NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sull'apposito supporto nella parte anteriore destra del blocco motore.
Lo spinotto bobina si trova sul distributore di accensione nella parte anteriore sinistra del blocco motore.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.