



Assistenza
Tecnica
0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

SUZUKI JIMMY 1.3i

- Anno: 1999 • kW: 59 • Sigla motore: G13BB
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: Statica

- › Compl. Blitz "L" 0-1 V: 06LB00001681
- › Commutatore ad incasso: 06LB00004001
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- › N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
- › Miscelatore GPL: 12MX00220002
- › Miscelatore Metano: 12MM00220002
- › Serbatoio cilindrico R6701: 300x867 litri 55 cod. 27CE19300055
- › Multivalvola Europa per serbatoio cilindrico cod. 300/0° cod. 10MV30000300

Data: 10.04.01

Schema N°: 1


Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: M.P.

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

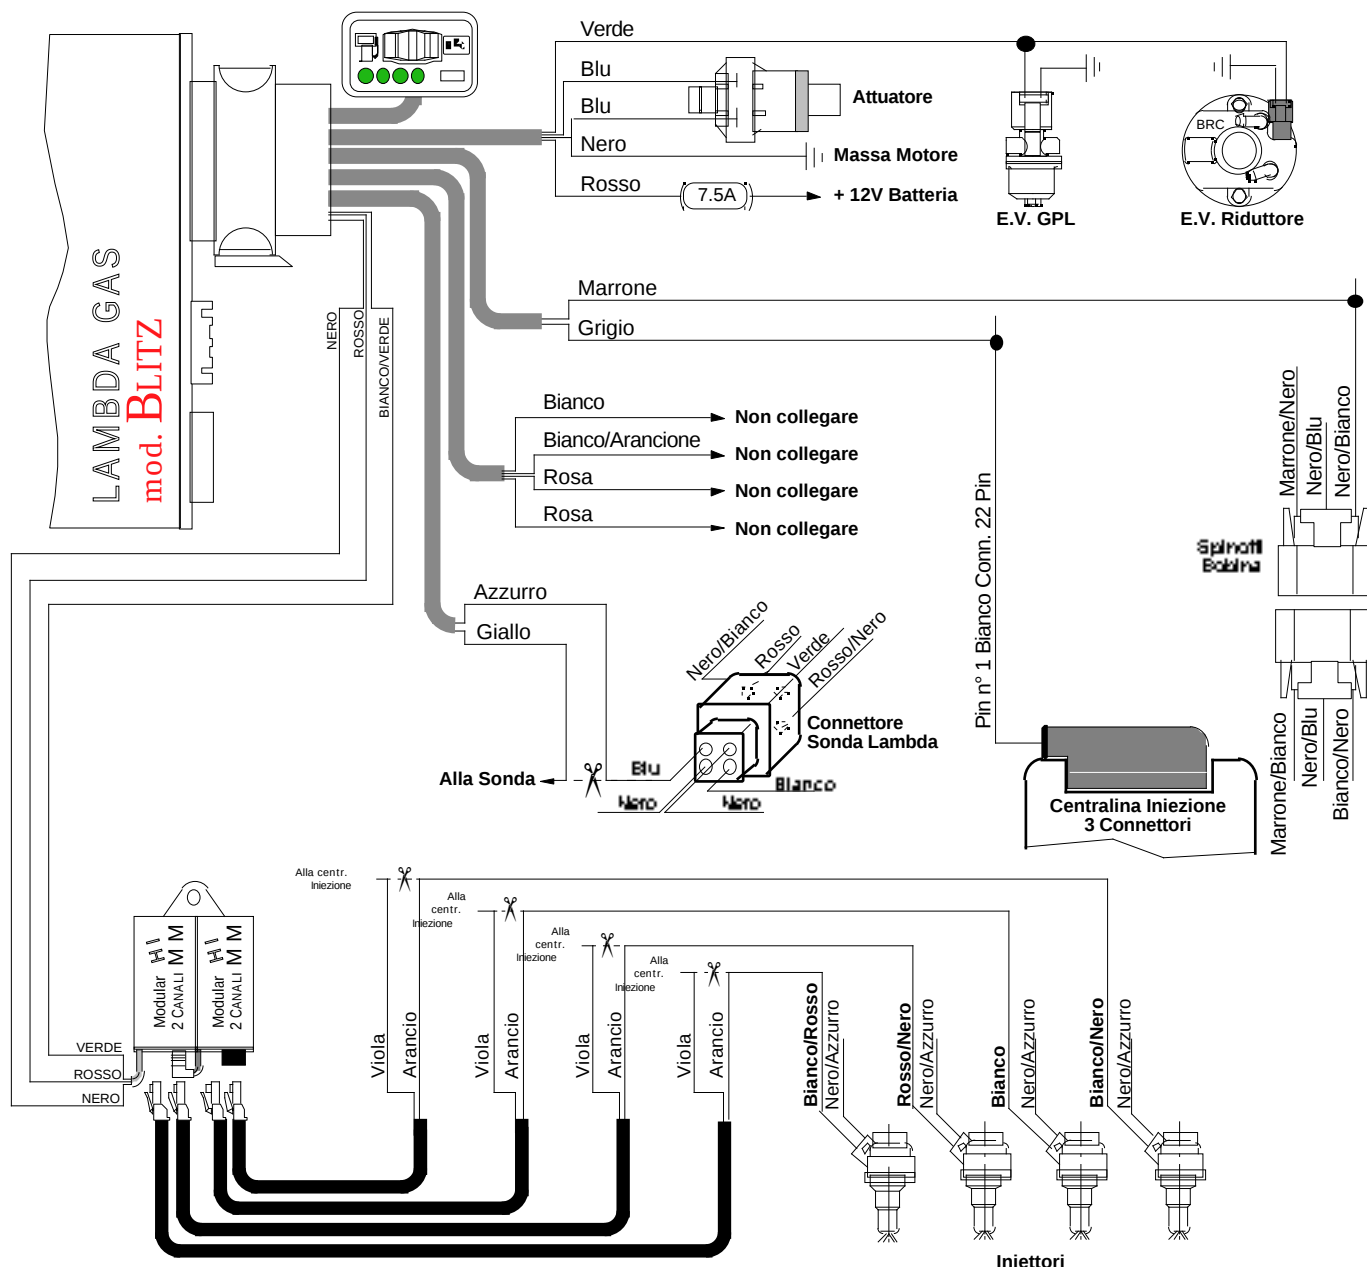

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti.
Il Connettore Sonda Lambda è situato dietro il blocco motore, verso la paratia.
Le bobine sono situate sul motore.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.