
## RENAULT LAGUNA 2.0i 16V Anno: 1995 • kW: 102 • Sigla motore: N7Q • Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Siemens Fenix 5 Accensione: elettronica GAS EQUIPMENT > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999 Assistenza > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino) Tecnica N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 Data: 21.07.99 > N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o 0172 N° 2 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare) Schema N° 48 68 400 1 Miscelatore GPL: 12MX01990048 > Miscelatore Metano: 12MM01990048 Berlina e Station Wagon Annulla Sch. del: //.//.//. Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 o 360x892 litri 80 cod. 27C039360080 Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315 o 360/30° cod. 10MV01300360 Disegn.: www.brc.it P.M. > Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047 o 600x250 litri 52 cod. 27T008600052 support@brc.it Visto: Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220 o 250/0° cod. 10MV01000250

## **AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

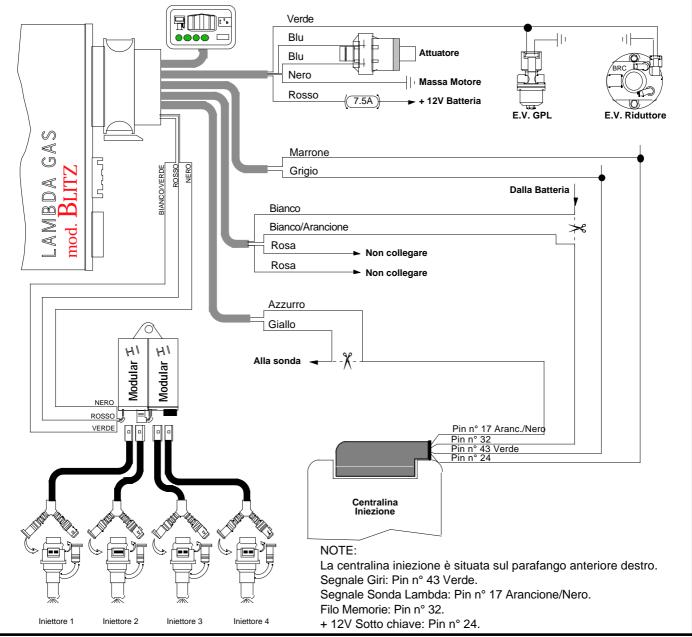

## AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva o modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.