BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

FORD GALAXY 2.8i V6

• Anno: dal 1995 • kW: 128
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M3.8.1
• Accensione: elettronica
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 3 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o N° 3 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)
› Miscelatore GPL: › Miscelatore Metano:

Data:	13.10.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	M.M.
Visto:	

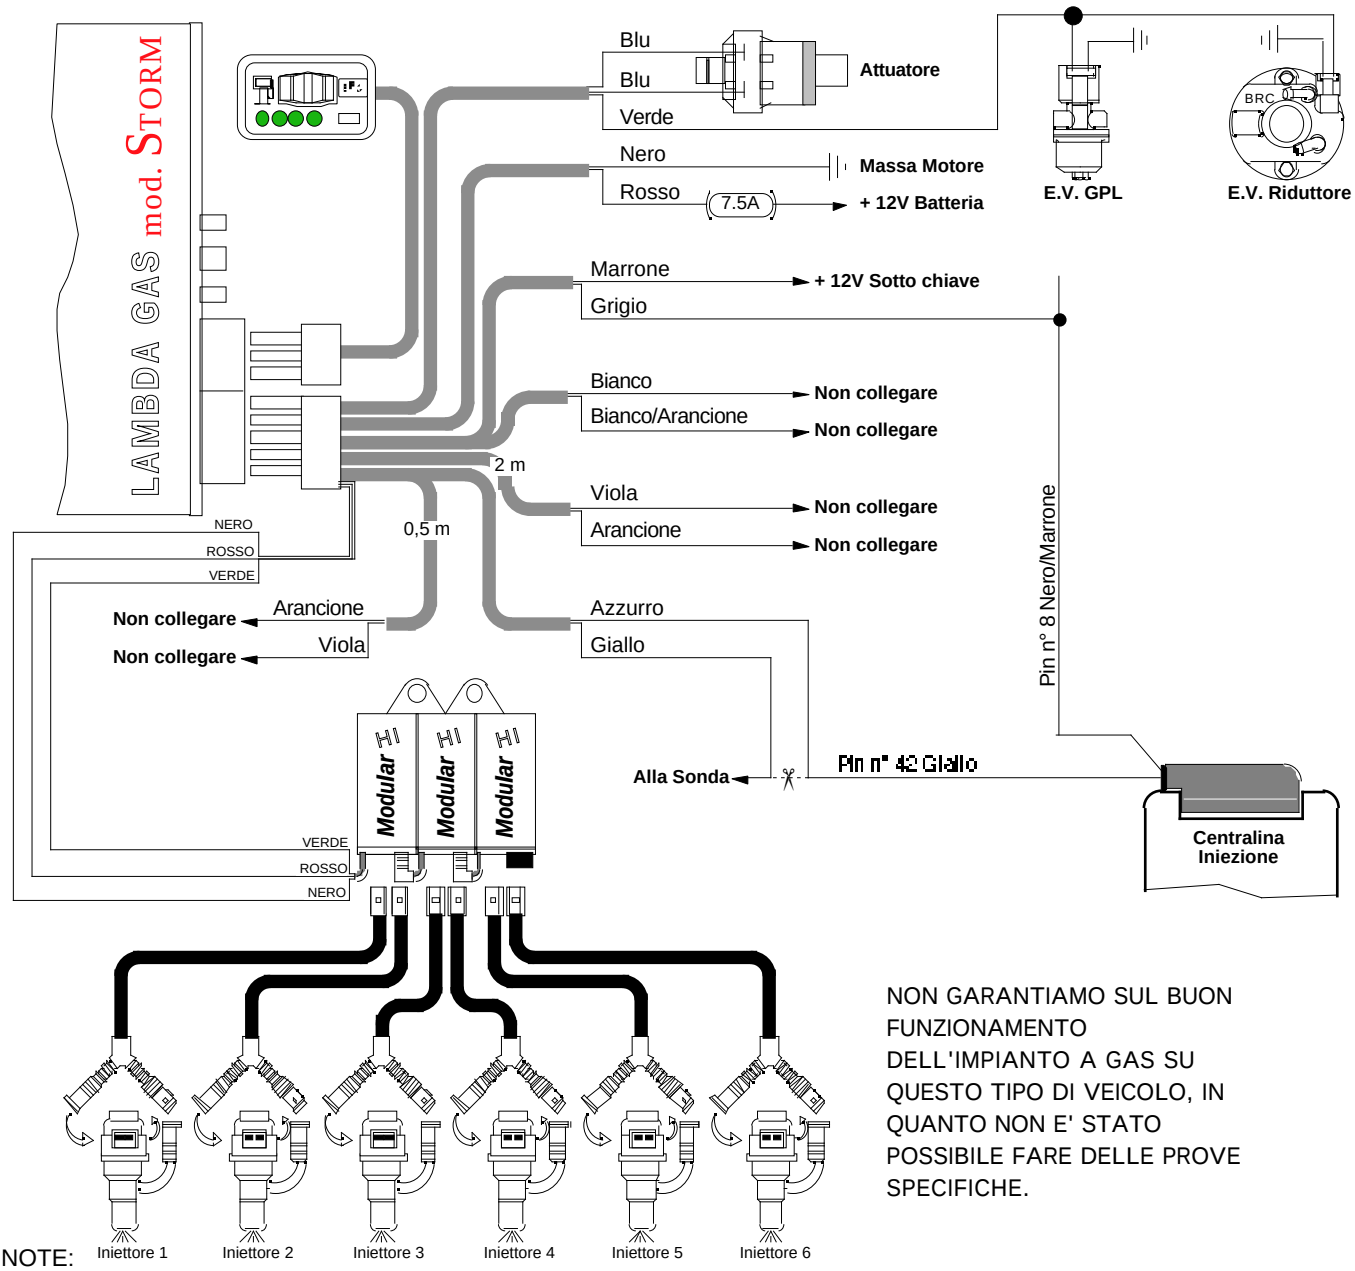

NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel cruscotto, dietro al quadro strumenti.
Segnale Giri: Pin n° 8 Nero/Marrone. E' possibile prelevare il segnale giri anche sui Pin n° 52 Nero/Viola o Pin n° 60 Nero/Blu.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 42 Giallo.
Eventuali Memorie: Pin n° 54 Rosso/Giallo.
Nel caso in cui risulti particolarmente difficile installare i Modular Cab utilizzare 3 confezioni di Modular Unicab cod. 06LB50030011.
Eventuali Fili comando Iniettori in centralina: Pin n° 24 Grigio, Pin n° 25 Grigio/Verde, Pin n° 26 Grigio/Rosso, Pin n° 2 Grigio/Blu, Pin n° 3 Grigio/Nero e Pin n° 4 Grigio/Giallo.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.